

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20140301-017-010 Datum onderzoek: 28/02/2014 Agent: Goderis D. HK: 28/02/2015 CFM: ☐ 1/2

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Brugse Steenweg 156 ,8630 Veurne
 Opdrachtgever: Vanhaecke Evelyne , Zuidstraat 17 , 8630 Veurne
 Bedrijf: Woonmaatschappij IJzer & Ond nr / IDnr:
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 271bis - Controle onderzoek afwijkende beschikkingen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel: _____
 Nominale spanning: 2 X 230V
 Hoofdbeveiliging: 40A
 Voedingsleiding: 4 x 16 mm² VOB
 Elektrode type: Pen/Baren
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: 16
 Waarde ADS: 300mA 63A

Continuïteitsmeting: ok
 ADS testknop: _____
 ADS foutlus: ok
 Bescherming RA OA: niet ok
 R isolatie: OK, > 0,5 MΩ
 R aarde: 15 ohm
 Schema's: n.a.
 Staat vast
 elektrisch materieel: niet ok



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1	I	Schema	Eëndraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.	16; 268; 269
2	I	Metingen	Eén of meerdere differentieelschakelaars functioneren niet met de testknop en/of met foutlusmeting.	85.12; 273
3	I	Verdeelbord	De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	19; 49.01; 249
4	I	Zekeringen	Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, Diazed zekeringen & automaten ontbreken.	251.01
5	I	Contactdozen / Schakelaars	Eén of meerdere contactdozen en/of schakelaars staan los of niet voorzien van afdekplaat. Gevaar voor rechtstreekse aanraking van actieve delen.	26; 33
6	I	Toestellen	Aansluiting toestel vormt gevaar. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.	19; 49.01
7	O	Hfd. equip.	Hoofdequipotentiaal niet verwezenlijkt.	278.10
8	O	Bijk. equip.	Bijkomende equipotentiaal niet verwezenlijkt. Beschermingsvolume 2 wordt naar 1m gebracht.	278.15

BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór **28/02/2015**

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld. Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Goderis D.

